



(10) **DE 10 2014 015 648 B4** 2016.09.01

(12)

Patentschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2014 015 648.6**
(22) Anmeldetag: **24.10.2014**
(43) Offenlegungstag: **28.04.2016**
(45) Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: **01.09.2016**

(51) Int Cl.: **B29C 44/02 (2006.01)**
B29C 44/42 (2006.01)
B29C 44/50 (2006.01)
B29C 44/58 (2006.01)
B29C 33/56 (2006.01)
B60N 2/48 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Grammer AG, 92224 Amberg, DE

(72) Erfinder:
**Hammerl, Detlef, 92224 Amberg, DE; Engelhart,
Harald, 92245 Kümmersbruck, DE; Kurz, Helmut,
92237 Sulzbach-Rosenberg, DE**

(74) Vertreter:
**Hannke Bittner & Partner, Patentanwälte- und
Rechtsanwälte mbB, 93049 Regensburg, DE**

(56) Ermittelte Stand der Technik:
siehe Folgeseiten


(54) Bezeichnung: **Verfahren und Werkzeug zur Herstellung eines Bauteils, Bauteil**

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Herstellen eines Bauteils (1), welches bevorzugt aus Polyurethanschaum besteht und welches eine Außenschicht (13) aufweist, unter Verwendung einer Werkzeugform (5), welche zwei miteinander eine Kavität bildende Werkzeughälften (3, 4) umfasst, wobei die Werkzeughälften (3, 4) jeweils mindestens einen durch erste Oberflächen (14a, 14b) begrenzten Abschnitt (2a, 2b) der Kavität und jeweils mindestens einen daran angrenzenden eine erste Kontaktfläche (6, 7) ausbildenden Vollkörper (8a, 8b) umfassen, wobei zwischen den ersten Oberflächen (14a, 14b) und der ersten Kontaktfläche (6, 7) jeweils mindestens eine Trennkante (9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f) ausgebildet ist,

die folgenden Verfahrensschritte umfassend:

- Anordnen jeweils einer Maske (11, 12) auf die voneinander beabstandeten Werkzeughälften (3, 4), wobei jeweils an der Maske (11, 12) angeordnete zweite Kontaktflächen (11a, 12a) die ersten Kontaktflächen (6, 7) abdecken,
- Erwärmen der ersten Oberflächen (14a, 14b) auf eine erste Temperatur (T1), wobei eine Differenz zwischen der ersten Temperatur (T1) und einer zweiten Temperatur (T2) von zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3) der Masken (11, 12) einen Wert aus einem Bereich von 5 bis 100 K, bevorzugt 20 bis 40 K, weiter bevorzugt 30 K beträgt,
- Anordnen eines ersten nach Aushärtung die Außenschicht (13) bildenden nicht-ausgehärteten Anteils (16a) eines ersten Werkstoffs (16) auf die ersten Oberflächen (14a, 14b) und eines zweiten nicht-ausgehärteten Anteils (16b) des ersten Werkstoffs (16) auf die zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3),
- Entfernen der Masken (11, 12) von den Werkzeughälften (3, 4) vor einem vollständigen Aushärten des zweiten

Anteils (16b) des Werkstoffs (16), wobei ein Aushärtegrad des ersten Anteils (16a) höher ist als ein Aushärtegrad des zweiten Anteils (16b),
e) Schließen der Werkzeugform (5) durch Zusammenbringen der beiden ersten Kontaktflächen (6, 7) der Werkzeughälften (3, 4),
f) Einfüllen mindestens eines zweiten Werkstoffs in die Kavität.

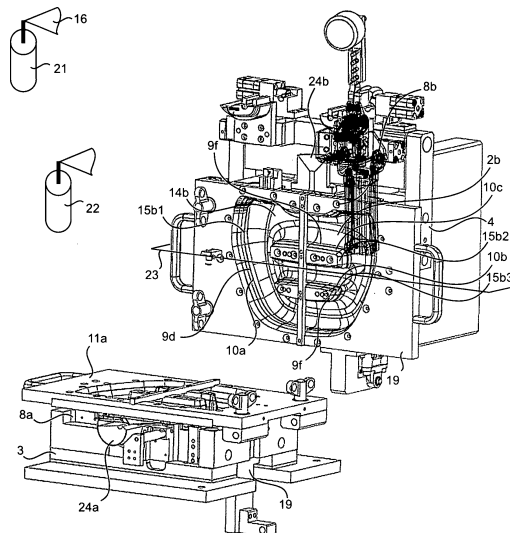

(56) Ermittelter Stand der Technik:

DE 10 2006 012 274 A1
DE 10 2007 046 187 A1
DE 10 2010 048 077 A1
DE 10 2012 010 493 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Bauteils gemäß dem Patentanspruch 1, ein Werkzeug zur Herstellung eines Bauteils gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 8 sowie ein Bauteil gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 10.

[0002] Bauteile aus geschäumten Werkstoffen werden meist dann produziert, wenn ein niedriges Gewicht bei gleichzeitig einfachem Herstellungsverfahren erzielt werden soll. Beim Schäumen kann beispielsweise einem Kunststoffgranulat ein Treibmittel zugegeben werden. Durch Wärmezufuhr spaltet sich ein flüchtiger Bestandteil des Treibmittels ab, was zum Aufschäumen der Schmelze führt. Dies kann zum Beispiel in einer dafür geeigneten Werkzeugform stattfinden. Beim gängigen Herstellen von Bauteilen aus PUR (Polyurethanschaum) werden beispielsweise Polyole mit Isocyanaten und einem Treibmittel (meist Wasser) vermischt. Die Polyole reagieren mit den Isocyanaten in einer Polyaddition zu PUR (Polyurethanschaum), und das Treibmittel bildet Gaseinschlüsse, die die zellige Struktur des Schaums verantworten.

[0003] Aus dem Stand der Technik der Spritzgussverfahren ist weiterhin das sogenannte IMC-Verfahren („In-mould coating“) bekannt. Hierbei wird vor dem eigentlichen Schaumprozess bzw. vor dem Füllen der Kavität die Oberfläche der Kavität der Werkzeughälften mit einem Werkstoff beschichtet, der – ggf. nach Aushärtung – eine Außenschicht des späteren Bauteils bildet. Dieser Werkstoff kann zum Beispiel in Form eines Lackes oder auch einer Folie vorliegen. Anschließend kann diese Bauteilaußenschicht nach Schließen der Werkzeugform mit Kunststoff hinterspritzt werden. So entstehen in einem Arbeitsschritt anspruchsvolle Oberflächen. Dieses Verfahren findet unter anderem bei der Herstellung von Kopfstützen für Fahrzeugsitze oder von Schutzhelmen Verwendung.

[0004] Allerdings kann es bei diesem Verfahren Probleme geben, wenn nämlich unerwünschter Überstand der Außenschicht, zum Beispiel Lacküberstand (auch als Lackflitter oder Lackfahne bezeichnet) als Grat an dem Bauteil überbleibt. Dieser Überstand ist nach Entformung des Bauteils nämlich vor allem an der Bauteilkante zu finden, die der Trennkante zwischen den beiden Werkzeughälften entspricht. Ein maschinelles Entfernen dieses Überstands gestaltet sich in der Praxis erfahrungsgemäß als sehr aufwändig, da eigentlich jedes Bauteil vorher einzeln eingescannt werden müsste, um den Fertigungstoleranzen beim Schäumen gerecht zu werden, und um danach den Lack abkratzen zu können.

[0005] Es gibt aus dem Stand der Technik einen Ansatz, bei dem nicht nur ein Lacküberstand, sondern auch ein Schaum-Überstand in Kauf genommen wird; dieser kann besser mechanisch abgeschnitten werden. Allerdings ist auch hier eine Nacharbeit erforderlich, die die Produktivität senkt und die Herstellungskosten erhöht.

[0006] So beschreibt die DE 10 2012 010 493 A1 die Anordnung einer Maske auf Teilen der Formoberfläche einer gattungsgemäßen Werkzeugform vor Auftragen eines Lacks und Einspritzen einer Kunststoffschmelze. Ziel ist es, eine scharfe Kante zwischen Oberflächen des Werkstücks mit der Lackschicht und Oberflächen ohne die Lackschicht zu erhalten. Maßnahmen zur Verhinderung eines Grats zwischen den mit der Maske bedeckten Formoberflächen und den freien Formoberflächen, insbesondere zwischen beiden Werkzeughälften, werden allerdings nicht beschrieben.

[0007] Gleiches gilt für die DE 10 2010 048 077 A1, wonach ein gattungsgemäßes Werkstück mit mehrfarbigen Oberflächen hergestellt werden soll. Dies geschieht durch Anbringen einer Lochmaske auf der Formoberfläche und Auftragen eines Lacks auf den freigelassenen Bereich der Formoberfläche. Anschließend wird die Maske entfernt und ein zweiter, unterschiedlich gefärbter Lack auf die gesamte Formoberfläche aufgetragen. Nach anschließendem Hinterspritzen der beiden Lackschichten wird ein Werkstück mit zwei unterschiedlichen Farben an der Oberfläche erhalten.

[0008] Ein für gattungsgemäße Verfahren geeigneter Lack wird anhand der DE 10 2006 012 274 A1 beschrieben. Die DE 10 2007 046 187 A1 beschreibt ein Verfahren zum Herstellen von Class-A-Oberflächen, bei der zunächst eine Außenhaut und darauf eine Materiallage in die Form eingelegt wird. Eine Spacer-schicht und ein Kunststoffmaterial werden anschließend auf verschiedene Oberflächenbereiche der Materiallage aufgebracht. Zweck der Materiallage ist es, Unebenheiten der Spacerschicht von der Außenhaut zu distanzieren.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Herstellung eines derartigen Bauteils soweit zu optimieren, dass auf Nacharbeiten gänzlich verzichtet werden kann, indem ein Verfahren bzw. ein Werkzeug entwickelt wird, mittels derer bereits die Ausbildung des beschriebenen Überstands am Bauteil erfolgreich verhindert wird. Aufgabe ist es ferner, ein Bauteil bereitzustellen, das mittels eines erfindungsgemäßen Verfahrens und/oder unter Verwendung eines erfindungsgemäßen Werkzeugs hergestellt wird.

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe gemäß den Merkmalen des Patentanspruches 1, des Patentanspruches 8 und des Patentanspruches 10.

[0011] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass ein Verfahren durchgeführt wird zum Herstellen eines Bauteils, welches bevorzugt aus Polyurethanschaum (PU-Schaum) besteht und welches eine Außenschicht aufweist, unter Verwendung einer Werkzeugform, welche zwei miteinander eine Kavität bildende Werkzeughälften umfasst, wobei die Werkzeughälften jeweils mindestens einen durch erste Oberflächen begrenzten Abschnitt der Kavität und jeweils mindestens einen daran angrenzenden eine erste Kontaktfläche ausbildenden Vollkörper umfassen, wobei zwischen den ersten Oberflächen und der ersten Kontaktfläche jeweils mindestens eine Trennkante ausgebildet ist, und welches die folgenden Verfahrensschritte umfasst:

- a) Anordnen jeweils einer Maske auf die voneinander beabstandeten Werkzeughälften, wobei jeweils an der Maske angeordnete zweite Kontaktflächen die ersten Kontaktflächen abdecken,
- b) Erwärmen der ersten Oberflächen auf eine erste Temperatur, wobei eine Differenz zwischen der ersten Temperatur und einer zweiten Temperatur von zweiten Oberflächen der Masken einen Wert aus einem Bereich von 5 bis 100 K, bevorzugt 20 bis 40 K, weiter bevorzugt 30 K beträgt,
- c) Anordnen eines ersten nach Aushärtung die Außenschicht bildenden nicht-ausgehärteten Anteils eines ersten Werkstoffs auf die ersten Oberflächen und eines zweiten nicht-ausgehärteten Anteils des ersten Werkstoffs auf die zweiten Oberflächen,
- d) Entfernen der Masken von den Werkzeughälften vor einem vollständigen Aushärten des zweiten Anteils des Werkstoffs, wobei ein Aushärtegrad des ersten Anteils höher ist als ein Aushärtegrad des zweiten Anteils,
- e) Schließen der Werkzeugform durch Zusammenbringen der beiden ersten Kontaktflächen der Werkzeughälften,
- f) Einfüllen mindestens eines zweiten Werkstoffs in die Kavität.

[0012] Die beschriebene Anordnung der Masken nicht auf den Formoberflächen, sondern auf den Kontaktflächen der Werkzeughälften, das Ausnutzen der Temperaturdifferenz zwischen den ersten Oberflächen der Werkzeughälften und den zweiten Oberflächen der Masken zur Gratvermeidung, das Aufbringen des ersten Werkstoffs auf die Masken sowie das anschließende Entfernen der Masken unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Aushärtegrads sind in dieser Kombination aus dem Stand der Technik noch nicht bekannt.

[0013] Es versteht sich, dass nach dem Einfüllen des mindestens einen zweiten Werkstoffs in die Kavität der eigentliche Schaumvorgang, wie er oben beschrieben ist, stattfindet. Nach einer entsprechenden Aushärtephase des gesamten Bauteils kann das Bauteil entformt werden. Hierzu werden beispielsweise

die Werkzeughälften auseinander gefahren und das Bauteil mit Hilfe eines sogenannten Auswerfers aus der Kavität entfernt, mithin entformt.

[0014] Die erste Temperatur, auf die die ersten Oberflächen erwärmt werden, ist dabei höher als die zweite Temperatur, auf die die zweiten Oberflächen erwärmt werden.

[0015] Durch die Anordnung der Masken auf den Werkzeughälften werden deren Kontaktflächen jeweils bevorzugt vollständig abgedeckt, so dass der erste und der zweite Anteil des Werkstoffs bevorzugt nur auf die ersten Oberflächen der Kavität bzw. auf die zweiten Oberflächen der Masken aufgetragen wird.

[0016] Mit Oberflächen der Kavität sind die Oberflächen gemeint, die entstehen, wenn in der Werkzeugform die Gestalt der Kavität geformt, also beispielsweise eingefräst wird. Diese Oberflächen bilden also somit die Trennung zwischen der Kavität und dem Vollkörper der Werkzeugform. Die Form dieser ersten Oberflächen richtet sich also nach der gewünschten Form des Bauteils und kann daher zumindest abschnittsweise zweidimensional und bevorzugt dreidimensional ausgebildet sein. Die ersten Oberflächen der ersten Werkzeughälfte und die ersten Oberflächen der zweiten Werkzeughälfte bilden sozusagen die Hüllflächen für das herzustellende Bauteil, mithin die Kavität der Werkzeugform. Der Vollkörper ist also das restliche Volumen der Werkzeughälfte, das nicht zur Kavität gehört.

[0017] Die Kontaktflächen der Werkzeughälften sind bevorzugt eben ausgebildet und bevorzugt in der geschlossenen Werkzeugform einander zugewandt, weiter bevorzugt kontaktierend ausgebildet. Sie müssen wie oben beschrieben keine durchgehende Fläche bilden, sondern sind unterbrochen durch die „leeren“ Flächen, die durch die Abschnitte der Kavität ausgebildet werden. Weiterhin möglich ist es, dass eine oder beide Kontaktfläche(n) aus mehreren Kontaktflächenabschnitten bestehen, wenn zum Beispiel die Kavität ringförmig ausgestaltet ist und in der Mitte der Kontaktfläche ein erster Kontaktflächenabschnitt und davon durch die leere ringförmige Fläche beabstandet ein zweiter Kontaktflächenabschnitt ausgebildet werden. Bevorzugt sind die Kontaktflächen der beiden Werkzeughälften hinsichtlich ihrer Form bzw. ihrer Geometrie zueinander spiegelsymmetrisch ausgebildet. Bevorzugt bildet die Kontaktfläche bzw. bilden die Kontaktflächen einer Werkzeughälfte und die zu dieser Werkzeughälfte gehörenden ersten Oberflächen der Kavität bevorzugt eine durchgehende Fläche aus, die wie oben beschrieben, abschnittsweise eben und abschnittsweise gewölbt bzw. dreidimensional ausgebildet sein kann.

[0018] Bevorzugt wird der erste Anteil und/oder der zweite Anteil des Werkstoffs in Form eines Lacks, bevorzugt in Form eines Aerosols, aufgetragen.

[0019] Ein Lack ist ein flüssiger oder auch pulverförmiger Beschichtungsstoff, der bevorzugt aus den eigentlichen Lackpartikeln und einem Lösungsmittel wie zum Beispiel einem Gas besteht. Er wird bevorzugt durch Sprühen dünn aufgetragen und beispielsweise durch anschließendes Verdampfen des Lösungsmittels zu einem durchgehenden, festen Film aufgebaut. Diesen Übergang vom flüssigen oder pulverförmigen Zustand in den festen Zustand wird auch als Aushärten bezeichnet. Wenn der erste Werkstoff beispielsweise in Form einer Folie aufgetragen wird, ist natürlich kein Aushärten erforderlich.

[0020] Beispielsweise wird als Lack das Produkt „1K-Hydro-In Mould Coating 37R:458W“ der Firma Fujichem Sonneborn Limited verwendet, wobei der Farbton des Lacks je nach Kundenwunsch eingestellt werden kann.

[0021] Ein geeigneter Lack wie das genannte Produkt härtet beispielsweise bei Zimmertemperatur, also ca. 25°C bereits aus. Bei höherer Temperatur wird die Aushärtezeit entsprechend verkürzt. Ein geeigneter Verfahrensparameter sieht vor, dass der Lack 45 Sekunden lang nach dem Auftragen ablüften bzw. aushärten darf. Dabei ist es wichtig, dass der erste Anteil des Lacks, also der Anteil auf den Werkzeughälften noch nicht vollständig getrocknet ist, da sonst keine Haftung mit dem anschließend eingebrachten PUR-Material gewährleistet ist. Für eine gute Anhaftung ist es nämlich nötig, dass Lack und PUR miteinander reagieren. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass der zweite Anteil des Lacks ebenfalls noch nicht ausgehärtet ist und zudem einen geringeren Aushärtegrad als der erste Anteil aufweist, damit die oben erwähnte Gratbildung nicht stattfindet.

[0022] Der Aushärtegrad kann beispielsweise über die Ermittlung des Viskositätsgrades und/oder des Restgehalts an Lösemittel der Anteile des Lacks ermittelt werden. Je höher die Viskosität bzw. je niedriger der Gehalt an Lösemittel, desto höher der Aushärtegrad des Lacks.

[0023] Durch die oben beschriebene benachbarte Anordnung der zweiten Oberflächen der Masken zu den Trennkanten sind erstere ebenfalls benachbart zu den ersten Oberflächen der Kavität angeordnet. Es bilden somit nach dem Anordnen der Masken auf die Werkzeughälften die ersten und die zweiten Oberflächen bevorzugt im Wesentlichen durchgehende Flächen aus, auf die der erste Werkstoff bevorzugt in Form einer Werkstoffschicht aufgebracht oder aufgetragen werden kann.

[0024] Bevorzugt härtet der erste Werkstoff in Form eines Lacks unter Temperaturerhöhung aus und bildet somit nach der Aushärtung die Außenschicht des herzustellenden Bauteils. Durch die oben beschriebene Erwärmbarkeit der ersten Oberflächen kann die Menge an Wärmeenergie, die in den auf diesen ersten Oberflächen angeordneten ersten Anteil des ersten Werkstoffs übergehen kann, in Relation zur Menge an Wärmeenergie, die in den auf den zweiten Oberflächen angeordneten zweiten Anteil des ersten Werkstoffs übergehen kann, gezielt erhöht werden. Somit kann wiederum der erste Anteil des Lackes oder der Lackschicht oder der Lackpartikel, der auf den ersten Oberflächen angeordnet wurde, schneller aushärten als der auf den zweiten Oberflächen angeordnete zweite Anteil, da diese zweiten Oberflächen nicht erwärmt werden bzw. nicht erwärmbar sind.

[0025] Beispielsweise wird die Werkzeugform, die die ersten Oberflächen ausbildet, auf eine Temperatur von 40°C bis 70°C, mehr bevorzugt von 50°C bis 60°C, bevorzugt von 55°C erwärmt.

[0026] Vor dem vollständigen Aushärten des Werkstoffs auf den zweiten Oberflächen werden die Masken wieder von den Werkzeughälften entfernt. Somit werden die ersten Oberflächen ebenfalls wieder von den zweiten Oberflächen getrennt, wodurch zwischen dem ersten und dem zweiten Anteil des Werkstoffs ebenfalls eine Trennung resultiert. Da der erste Anteil des Werkstoffs bereits in einem höheren Maße ausgehärtet ist als der zweite Anteil, wirken zwischen den Teilchen innerhalb des ersten bzw. zweiten Anteils Kohäsionskräfte und zwischen den Teilchen zwischen dem ersten und dem zweiten Anteil Adhäsionskräfte, wobei die Kohäsionskräfte stärker sind als die Adhäsionskräfte. Daher reißt die Werkstoffschicht zwischen dem ersten und dem zweiten Anteil unter Ausbildung einer sauberen Kante ab, wobei der Verlauf der sauberen Kante der Verlauf der Trennkante entspricht. Mit anderen Worten wird dadurch ein Überstand des ersten Werkstoffs, bevorzugt des Lackes über die Grenze der Kavität bzw. über die Grenze der Trennkante zwischen Oberflächen der Kavität und Kontaktfläche der Werkzeughälften hinaus vermieden.

[0027] Die Oberflächen der Kavität sind beispielsweise durch eine Flächenheizung und/ oder eine Volumenheizung erwärmbar. Dabei können die zur Flächenheizung gehörenden Flächen gleichzeitig die ersten Oberflächen der Kavität bilden. Als Mittel zur Erwärmung sind hier ebenfalls im Vollkörper einer oder beider Werkzeughälften verlegte Heizelemente denkbar, die zum Beispiel als Fluidleitelemente in Form von mit Wasser befüllbaren Rohren vorliegen. Analog dazu ist es natürlich ebenfalls denkbar, dass die Heizelemente als Kühlelemente fungieren, was durch die Wahl der Fluidtemperatur und/ oder die Inbetriebnahme separater Heiz- und Kühlkreis-

läufe beeinflusst werden kann. Gängige Heizverfahren im Spritzgussverfahren sind zum Beispiel Induktionsheizverfahren.

[0028] Die Ausbildung der sauberen Kante bzw. die Vermeidung der Ausbildung des Lacküberstands kann weiterhin erleichtert werden, wenn Übergänge an der mindestens einen Trennkante zwischen den zweiten Oberflächen und den ersten Oberflächen stufenfrei sind.

[0029] Weiterhin sind die Übergänge bevorzugt ohne plötzliche Sprünge (also stetig) und so ausgebildet, dass die zu beschichtenden ersten und zweiten Oberflächen direkt aneinander angrenzen. Weiter bevorzugt weist der Verlauf der ersten Oberflächen in Relation zum Verlauf der zweiten Oberflächen ebenfalls keine plötzliche Steigungsänderung auf. Dabei ist jeweils der Verlauf projiziert auf eine Ebene gemeint, die senkrecht zu den Kontaktflächen der Werkzeughälften und senkrecht zur Trennkante, an der der Übergang stattfindet, angeordnet ist. Wenn die Übergänge wie beschrieben gestaltet sind, lässt sich nämlich eine besonders scharfe Trennung beider Anteile, beispielsweise der Lackanteile, durchführen.

[0030] Die gezielte Ausgestaltung der Übergänge lässt sich beispielsweise dadurch realisieren, dass für die Masken bzw. für die Stellen der Masken, die die Übergänge zu den ersten Oberflächen bilden, ein im gewissen Maße deformierbarer Kunststoff gewählt wird. Dieser ist beispielsweise mit Übermaß gefertigt und wird beim Anordnen der Masken auf den Werkzeughälften komprimiert. Durch diese Formänderung wird das Übermaß reduziert bzw. entfernt, wodurch eine passgenaue Anordnung erzielt wird.

[0031] Je nachdem, welche Funktion bzw. welche Optik das herzustellende Bauteil bzw. dessen Außenschicht aufweisen soll und je nach Gegebenheiten und Möglichkeiten an der Produktionsstätte kann es sinnvoll sein, dass der erste Werkstoff auf die ersten Oberflächen und/ oder auf die zweiten Oberflächen mit einer nicht-konstanten Schichtdicke aufgetragen wird.

[0032] Bevorzugt wird der erste Werkstoff zumindest auf die ersten Oberflächen durchgehend aufgetragen. Eine nicht-durchgehende Beschichtung, also ein Auftrag auf die ersten Oberflächen mit Leerstellen kann beispielsweise aus optischen oder funktionellen Gründen gewünscht sein.

[0033] In der Praxis hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Schichtdicke des aufgetragenen ersten Werkstoffs einen Wert aus einem Bereich von 0–50 µm, bevorzugt aus einem Bereich von 20–30 µm, besonders bevorzugt 25 µm aufweist.

[0034] Der oben erwähnte Unterschied in der übertragbaren Menge an Wärmeenergie kann weiter gesteigert werden, wenn das Material, auf das der Werkstoff aufgetragen wird, jeweils so ausgewählt wird, dass es aufgrund seiner Eigenschaften wie der spezifischen Wärmekapazität, der Dichte und dem Wärmeleitkoeffizienten den Übergang der Energie an den Werkstoff, bevorzugt an den Lack, in einem hohen oder aber eben nur geringen Maße fördert. Bekanntermaßen gibt Stahl im Gegensatz zu Kunststoff Wärme sehr gut ab. Insofern ist es zur Reduzierung bzw. zur Unterstützung der Aushärtung des Werkstoffs sinnvoll, wenn die Masken aus Kunststoff und/ oder die Werkzeughälften aus Stahl sind.

[0035] Eine Abschätzung des Verhältnisses zwischen der ersten Wärmemenge, die vom Werkzeugstahl an den Lack übertragbar ist, und der zweiten Wärmemenge, die vom Kunststoff an den Lack übertragbar ist (jeweils bezogen auf eine Fläche mit gleichem Flächeninhalt), kann mittels des Verhältnisses der Wärmeleitfähigkeitswerte von Werkzeugstahl und verwendetem Kunststoff erfolgen. So beträgt die Wärmeleitfähigkeit 1 von Werkzeugstahl etwa 22 W/mK, wohingegen die Wärmeleitfähigkeit 2 von Polyamid ca. 0,25 W/mK beträgt. Es ergibt sich ein Verhältnis von Wärmeleitfähigkeit 1 zu Wärmeleitfähigkeit 2 von etwa 100. Näherungsweise kann also angenommen werden, dass das Werkzeug eine Wärmemenge überträgt, die um den Faktor 100 höher ist als die Wärmemenge, die der ausgesuchte Kunststoff überträgt, woraus sich die unterschiedlichen Lackaushärtezeiten ergeben.

[0036] Beispielsweise wird für die Masken ein Kunststoff wie Polyamid (PA) oder Polyethylenterephthalat (PET) verwendet. Beispielsweise werden Werkzeugstähle für die Werkzeughälften verwendet, die neben Kohlenstoff zum Beispiel Chrom, Wolfram, Silizium, Nickel, Molybdän, Mangan, Vanadium oder Kobalt als Legierungselemente enthalten und die auftretenden Betriebstemperaturen von über 200°C aushalten.

[0037] Wenn es die Bedingungen erfordern, kann es gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sinnvoll sein, wenn vor dem Verfahrensschritt b) auf die ersten Oberflächen und/oder auf die zweiten Oberflächen ein Trennmittel aufgetragen wird. Damit wird erreicht, dass das Bauteil zuverlässig entformt werden kann, ohne dass der Lack vom PU-Schaum abreißt und im Werkzeug verbleibt. Diese Gefahr besteht dann, wenn zwischen Lack und Werkzeug eine bessere Haftung besteht als zwischen Lack und PU-Schaum. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes eines Trennmittels besteht darin, dass die Reinigung der Lackmasken bzw. der Werkzeughälften leichter fällt. Der Einsatz von Teflon zu diesem Zweck wird in der Praxis erprobt. Bekannt aus dem Stand der Technik sind zum Beispiel Trennmittel auf Silikonbasis,

auf PTFE-Basis, mit oder ohne Wachs, ölhaltig oder ölfrei; weiterhin gibt es Trennmittel auf Basis unterschiedlicher Lösemittel. Bewährt hat sich in der Praxis unter anderem der Einsatz des Trennmittels mit dem Handelsnamen „ACMOSIL 36-4536“ von der Firma ACMOS.

[0038] Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst von einem Werkzeug zur Herstellung eines Bauteils mittels eines Spritzguss-Verfahrens, mit einer aus zwei miteinander eine Kavität bildenden Werkzeughälften bestehenden Werkzeugform, wobei die Werkzeughälften jeweils mindestens einen durch erste Oberflächen begrenzten Abschnitt der Kavität und jeweils mindestens einen daran angrenzenden eine erste Kontaktfläche ausbildenden Vollkörper umfassen, mit einer ersten Einrichtung zum Auftragen eines ersten Werkstoffs, und mit einer Temperier Vorrichtung zum Temperieren zumindest der Werkzeughälften, wobei zwei Masken vorgesehen sind, welche zweite Kontaktflächen und zweite Oberflächen aufweisen, wobei die zweiten Kontaktflächen auf den ersten Kontaktflächen der Werkzeughälften anordenbar und vor einem Befüllen der Kavität entfernbar sind, wobei auf erste Oberflächen der Abschnitte der Kavität ein erster nach Aushärten eine Außenschicht des Bauteils bildender Anteil des ersten Werkstoffs und/oder auf die zweiten Oberflächen der auf den Werkzeughälften angeordneten Masken ein zweiter Anteil des ersten Werkstoffs aufbringbar ist, und wobei Übergänge zwischen den ersten Oberflächen und den zweiten Oberflächen stufenfrei sind.

[0039] Bevorzugt sind dabei die ersten Kontaktflächen und die zweiten Kontaktflächen spiegelbildlich kongruent zueinander ausgestaltet. Das heißt, die ersten Kontaktflächen werden von den zweiten Kontaktflächen genau abgedeckt, wohingegen der Bereich der ersten Oberflächen der Abschnitte der Kavität frei bleibt.

[0040] Die erste Einrichtung zum Aufbringen des ersten Werkstoffs kann beispielsweise eine mit einem Lack-Aerosol gefüllte Sprühdose sein, die manuell oder automatisch bedient wird.

[0041] Die Temperier Vorrichtung zum Temperieren zumindest der Werkzeughälften ist dabei so ausgestaltet, dass die Werkzeughälften und damit die ersten Oberflächen der Anteile der Kavität beheizbar sind. Die Wärmeenergie ist also mittels der Temperier Vorrichtung erzeugbar und ggf. über den Vollkörper der Werkzeugform bis zu den ersten Oberflächen leitbar. Dort kann anschließend ein Übergang der Wärmeenergie in den ersten Werkstoff stattfinden. Bei diesem Werkzeug ist es weiterhin vorteilhaft, wenn wie oben beschrieben die Masken aus Kunststoff und/oder die Werkzeughälften aus Stahl sind.

[0042] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn das Werkzeug eine zweite Einrichtung zum Aufbringen eines Trennmittels auf die ersten und/oder zweiten Oberflächen aufweist. Auch diese Einrichtung kann manuell oder automatisch bedienbar sein. Das Trennmittel wird bevorzugt vor dem ersten Werkstoff aufgebracht.

[0043] Ferner weist das hier beschriebene Werkzeug vorzugsweise die gleiche vorteilhafte Ausgestaltung und die gleichen Vorteile auf wie die vorher beschriebenen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens und umgekehrt.

[0044] Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst von einem Bauteil, bevorzugt eine Kopfstütze für Fahrzeugsitze, hergestellt mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder unter Verwendung eines Werkzeugs nach einem der Ansprüche 8 oder 9.

[0045] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0046] Vorteile und Zweckmäßigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der Zeichnung zu entnehmen.

[0047] Es zeigen:

[0048] Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung ein erfindungsgemäßes Werkzeug während eines ersten Verfahrensschritts;

[0049] Fig. 2 in einer perspektivischen Darstellung das Werkzeug aus Fig. 1 während eines zweiten Verfahrensschritts;

[0050] Fig. 3a, Fig. 3b Querschnittdarstellungen des Werkzeugs gemäß Fig. 2;

[0051] Fig. 4 in einer perspektivischen Darstellung das Werkzeug aus Fig. 1 während eines dritten Verfahrensschritts.

[0052] In Fig. 1 ist in einer perspektivischen Darstellung das erfindungsgemäße Werkzeug **20** im geöffneten Zustand gezeigt. Beide Werkzeughälften **3**, **4** der Werkzeugform **5** sind auseinandergefahren dargestellt, wobei die Werkzeughälfte **3** zur besseren Übersicht um 90° verschwenkt dargestellt ist. Es versteht sich, dass im Normalfall die Werkzeughälften **3**, **4** im geöffneten Zustand so angeordnet sind, dass deren Kontaktflächen **6**, **7** parallel und einander zugewandt ausgerichtet sind. Gut zu sehen ist, dass beide Kontaktflächen **6**, **7** aus mehreren Kontaktflächenabschnitten **6a**, **6b**, **6c** bzw. **7a**, **7b**, **7c** bestehen, da hier zum Beispiel die Strebe der späteren Kopfstütze, mithin des Bauteils **1**, ausgebildet werden soll. So ist ein erster Kontaktflächenabschnitt **6a** bzw. **7a** jeweils au-

ßen und weitere erste Kontaktflächenabschnitte **6b**, **6c** bzw. **7b**, **7c** innen ausgebildet, wobei die einzelnen Kontaktflächenabschnitte jeweils durch die Anordnung der ersten Oberflächen **14a** bzw. **14b** zueinander beabstandet ausgebildet sind.

[0053] Die Darstellung gemäß **Fig. 1** erlaubt einen Blick auf die Abschnitte **2a**, **2b** der Kavität der Werkzeugform **5**, die die spätere Form des ebenfalls gezeigten Bauteils **1** abbilden und mittels der ersten Oberflächen **14a**, **14b** begrenzt werden. Dabei ist der erste Abschnitt **2a** der Kavität in der ersten Werkzeughälfte **3** und der zweite Abschnitt **2b** der Kavität in der zweiten Werkzeughälfte **4** ausgebildet. Die erste Oberfläche **14a** des ersten Abschnitts **2a** der Kavität wird am Übergang zur ersten Kontaktfläche **6** bzw. zu den Kontaktflächenabschnitten **6a**, **6b**, **6c** der ersten Werkzeughälfte **3** mittels der Trennkanten **9a**, **9b**, **9c** begrenzt, wobei die erste Oberfläche **14b** des zweiten Abschnitts **2b** der Kavität am Übergang zur ersten Kontaktfläche **7** bzw. zu den Kontaktflächenabschnitten **7a**, **7b**, **7c** der zweiten Werkzeughälfte **4** mittels der Trennkanten **9d**, **9e**, **9f** begrenzt wird. Zur besseren Übersichtlichkeit weisen die Referenzlinien der Trennkanten **9a–9f** jeweils nur auf einen Punkt der Kante. In diesem Ausführungsbeispiel ist an diesen Übergängen zusätzlich eine Erhebung an der ersten Werkzeughälfte **3** bzw. eine Vertiefung an der zweiten Werkzeughälfte **4** ausgebildet, wodurch ein passgenaues Zusammenfügen beider Werkzeughälften **3**, **4** zum Erreichen eines geschlossenen Zustands der Werkzeugform (siehe **Fig. 4**) erleichtert wird. Zwischen den ersten Kontaktflächen **6**, **7** und den ersten Oberflächen **14a**, **14b** ist bevorzugt jeweils ein Winkel aus einem Bereich von 60° bis 120° , bevorzugt ein Winkel von 90° ausgebildet.

[0054] Zwei Anteile **24a**, **24b** eines Zuführkanals sind in den Werkzeughälften **3**, **4** ausgebildet (siehe **Fig. 4**). Diese dienen bekanntermaßen dem Zuführen des für den Schäumvorgang notwendigen Werkstoffs bzw. der Werkstoffe und bilden später einen am Bauteil **1** angeordneten Anguss, welcher nicht zur gewünschten Form desselben gehört und vor Verwendung des Bauteils **1** entfernt wird.

[0055] Weiterhin gezeigt sind in **Fig. 1** zwei Masken **11**, **12** in einem zurückgeschwenkten Zustand. Zu sehen ist an der zweiten Maske **12** die zweite Kontaktfläche **12a** und zweite Oberflächen **15b1**, **15b2**, **15b3**. Bei der ersten Maske **11** ist aufgrund der Perspektive die entsprechende zweite Kontaktfläche **11a** nicht zu sehen, wohl aber die zweiten Oberflächen **15a1**, **15a2**, **15a3**. Zwischen den zweiten Kontaktflächen **11a**, **12a** und den zweiten Oberflächen **15a1**, **15a2**, **15a3**, **15b1**, **15b2**, **15b3** ist bevorzugt jeweils ein Winkel aus einem Bereich von 60° bis 120° , bevorzugt ein Winkel von 90° ausgebildet.

[0056] Zur Veranschaulichung ist ebenfalls ein Bauteil **1** gezeigt, das bereits entformt wurde und eine Außenschicht **13** aufweist.

[0057] **Fig. 2** zeigt ebenfalls die Werkzeugform **5** im geöffneten Zustand. Ebenfalls abgebildet ist eine erste Einrichtung **21** zum Auftragen eines ersten Werkstoffs **16**, die hier in Form einer Sprühdose vorliegt. Diese enthält beispielsweise einen Lack in Form eines Aerosols. Weiterhin gezeigt ist eine zweite Einrichtung **22** zum Auftragen eines Trennmittels, die hier ebenfalls in Form einer Sprühdose vorliegt.

[0058] Beide Masken **11**, **12** sind nun bereits auf den Werkzeughälften **3**, **4** angeordnet, wobei die erste Maske **11** auf der ersten Werkzeughälfte **3** und die zweite Maske **12** auf der zweiten Werkzeughälfte **4** angeordnet ist. Nicht mehr zu sehen sind die ersten Kontaktflächen **6**, **7** bzw. **6a–6c** und **7a–7c** der Werkzeughälften **3**, **4** und die zweiten Kontaktflächen **11a**, **12a** der Masken **11**, **12**, da diese nun jeweils paarweise einander zugewandt und kontaktierend angeordnet sind. Am Beispiel der zweiten Werkzeughälfte **4** ist gut zu sehen, dass die erste Kontaktfläche **7** vollständig von der Maske **12** abgedeckt wird; und zwar ist die erste Kontaktfläche **7** kontaktierende zweite Kontaktfläche **12a** zu ersten Kontaktfläche **7** bzw. zu deren Abschnitten **7a**, **7b**, **7c** spiegelbildlich kongruent ausgebildet. Dadurch entstehen Übergänge **10a**, **10b**, **10c** zwischen den zweiten Oberflächen **15b1**, **15b2**, **15b3** der Maske **12** und der ersten Oberfläche **14b** der Werkzeughälfte **4** an den Trennkanten **9d**, **9e**, **9f**.

[0059] **Fig. 3a** zeigt nun einen Querschnitt durch die zweite Werkzeughälfte **4** gemäß **Fig. 2**, der durch die Ebene **23** definiert wird. Zu dieser Ebene **23** ist die erste Kontaktfläche **7** senkrecht angeordnet. Die Kante **9d** wird ebenfalls von der Ebene **23** geschnitten und verläuft in einem Winkel zu dieser.

[0060] Zu sehen ist die zweite Werkzeughälfte **4** mit erster Kontaktfläche **7** bzw. Kontaktflächenabschnitt **7a** und erster Oberfläche **14b**, wodurch der zweite Abschnitt **2b** der Kavität ausgebildet wird. Gleichzeitig sind Anteile **19b** einer Temperiervorrichtung **19** gezeigt, die hier in Form eines Fluidleitsystems vorliegt, mittels welchem der Vollkörper **8b** der Werkzeughälfte **4** heizbar ist. Die entstandene Wärmemenge kann von den gezeigten Rohren **19b** der Temperiervorrichtung **19** durch den Vollkörper **8b** hindurch bis zu der ersten Oberfläche **14b** des Abschnitts **2b** der Kavität geleitet werden, so dass die erste Oberfläche **14b** auf eine erste Temperatur T_1 erwärmt wird. Es ist verständlich, dass eine ähnliche Temperiervorrichtung **19** in der ersten Werkzeughälfte **3** vorliegen kann.

[0061] Auf der zweiten Werkzeughälfte **4** ist die zweite Maske **12** angeordnet, wobei die zweite Kontakt-

fläche **12a** der Maske **12** auf der ersten Kontaktfläche **7** aufliegt, mithin mit dieser kontaktierend ausgebildet ist. Die erste Oberfläche **14b** der zweiten Werkzeughälfte **4** sowie die gezeigten zweiten Oberflächen **15b1** der Maske **12** liegen dabei aber noch frei und sind nicht abgedeckt. Der Übergang **10a** zwischen der ersten Oberfläche **14b** und der zweiten Oberfläche **15b1** ist wie gezeigt stufenfrei ausgebildet. Auf der zweiten Oberfläche **15b1** herrscht die Temperatur T_2 , welche beispielsweise um 30K niedriger ist als die erste Temperatur T_1 .

[0062] In diesem Zustand kann nun einerseits das Auftragen eines Trennmittels mittels der zweiten Einrichtung **22** und andererseits das Auftragen eines ersten Werkstoffs **16** mittels der ersten Einrichtung **21** erfolgen. **Fig. 3b** zeigt, dass auf die erste Oberfläche **14b** und die zweite Oberfläche **15b1** ein erster **16a** bzw. zweiter Anteil **16b** des ersten Werkstoffs **16** aufgetragen wurde, deren Grenze zueinander in der Zeichnung durch eine virtuelle Trennlinie veranschaulicht wird. Hierbei ist die Schichtdicke **17** des aufgetragenen ersten Werkstoffs **16** nicht-konstant ausgebildet.

[0063] Mittels der Temperier Vorrichtung **19** ist es möglich, dass der erste Anteil **16a** schneller aushärtet als der zweite Anteil **16b**. Unterstützt wird dieser Unterschied noch durch die geeignete Werkstoffauswahl für Masken **11**, **12** und Werkzeugform **5** bzw. -hälften **3**, **4**.

[0064] **Fig. 4** zeigt nun, dass wie oben beschrieben vor Aushärten des zweiten Anteils **16b** die Masken **11**, **12** wieder von den Werkzeughälften **3**, **4** entfernt wurden, aber noch in der Abbildung zu sehen sind. Die beiden ersten Kontaktflächen **6**, **7** der Werkzeughälften **3**, **4** werden zueinander kontaktierend ausgerichtet, mithin die Werkzeugform **5** geschlossen. Über den durch die beiden Anteile **24a**, **24b** ausgebildeten Zuführkanal kann nun die Füllung der Kavität mit mindestens einem zweiten Werkstoff erfolgen. Nach dem Schäumen und Aushärten des Schaums kann anschließend das Bauteil **1** entformt werden. Sowohl die ersten Oberflächen **14a**, **14b** als auch die zweiten Oberflächen **15a1**, **15a2**, **15a3**, **15b1**, **15b2**, **15b3** werden anschließend gereinigt und für den nächsten Zyklus vorbereitet.

[0065] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale werden als erfindungswesentlich beansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

| | |
|---------------|------------------------|
| 1 | Bauteil |
| 2a, 2b | Abschnitte der Kavität |
| 3, 4 | Werkzeughälfte |
| 5 | Werkzeugform |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 6, 7 | erste Kontaktflächen |
| 6a–c, 7a–c | Kontaktflächenabschnitte |
| 8a, 8b | Vollkörper |
| 9a–9f | Trennkante |
| 10a, 10b, 10c | Übergänge |
| 11, 12 | Maske |
| 11a, 12a | zweite Kontaktflächen |
| 13 | Bauteilaußenschicht |
| 14a, 14b | erste Oberflächen |
| 15a1–15a3, 15b1–15b3 | zweite Oberflächen |
| 16 | erster Werkstoff |
| 16a | erster Anteil |
| 16b | zweiter Anteil |
| 17 | Schichtdicke |
| 19 | Temperier Vorrichtung |
| 19a, 19b | Anteil |
| 20 | Werkzeug |
| 21 | erste Einrichtung |
| 22 | zweite Einrichtung |
| 23 | Schnittebene |
| 24a, 24b | Anteile des Zuführkanals |
| T1, T2 | Temperaturen |

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Bauteils (**1**), welches bevorzugt aus Polyurethanschaum besteht und welches eine Außenschicht (**13**) aufweist, unter Verwendung einer Werkzeugform (**5**), welche zwei miteinander eine Kavität bildende Werkzeughälften (**3**, **4**) umfasst, wobei die Werkzeughälften (**3**, **4**) jeweils mindestens einen durch erste Oberflächen (**14a**, **14b**) begrenzten Abschnitt (**2a**, **2b**) der Kavität und jeweils mindestens einen daran angrenzenden eine erste Kontaktfläche (**6**, **7**) ausbildenden Vollkörper (**8a**, **8b**) umfassen, wobei zwischen den ersten Oberflächen (**14a**, **14b**) und der ersten Kontaktfläche (**6**, **7**) jeweils mindestens eine Trennkante (**9a**, **9b**, **9c**, **9d**, **9e**, **9f**) ausgebildet ist, die folgenden Verfahrensschritte umfassend:

a) Anordnen jeweils einer Maske (**11**, **12**) auf die voneinander beabstandeten Werkzeughälften (**3**, **4**), wobei jeweils an der Maske (**11**, **12**) angeordnete zweite Kontaktflächen (**11a**, **12a**) die ersten Kontaktflächen (**6**, **7**) abdecken,

b) Erwärmen der ersten Oberflächen (**14a**, **14b**) auf eine erste Temperatur (T_1), wobei eine Differenz zwischen der ersten Temperatur (T_1) und einer zweiten Temperatur (T_2) von zweiten Oberflächen (**15a1**, **15a2**, **15a3**, **15b1**, **15b2**, **15b3**) der Masken (**11**, **12**) einen Wert aus einem Bereich von 5 bis 100 K, bevorzugt 20 bis 40 K, weiter bevorzugt 30 K beträgt,

c) Anordnen eines ersten nach Aushärtung die Außenschicht (**13**) bildenden nicht-ausgehärteten Anteils (**16a**) eines ersten Werkstoffs (**16**) auf die ersten Oberflächen (**14a**, **14b**) und eines zweiten nicht-ausgehärteten Anteils (**16b**) des ersten Werkstoffs

(16) auf die zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3),

d) Entfernen der Masken (11, 12) von den Werkzeughälften (3, 4) vor einem vollständigen Aushärten des zweiten Anteils (16b) des Werkstoffs (16), wobei ein Aushärtegrad des ersten Anteils (16a) höher ist als ein Aushärtegrad des zweiten Anteils (16b),

e) Schließen der Werkzeugform (5) durch Zusammenbringen der beiden ersten Kontaktflächen (6, 7) der Werkzeughälften (3, 4),

f) Einfüllen mindestens eines zweiten Werkstoffs in die Kavität.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Anteil (16a) und/oder der zweite Anteil (16b) des Werkstoffs (16) in Form eines Lacks, bevorzugt in Form eines Aerosols, aufgetragen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass Übergänge (10a, 10b, 10c) an der mindestens einen Trennkante (9a, 9b, 9c) zwischen den zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3) und den ersten Oberflächen (14a, 14b) stufenfrei sind.

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Werkstoff (16) auf die ersten Oberflächen (14a, 14b) und/oder auf die zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3) mit einer nicht-konstanten Schichtdicke (17) aufgetragen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schichtdicke (17) des aufgetragenen ersten Werkstoffs (16) einen Wert aus einem Bereich von 0–50 µm, bevorzugt aus einem Bereich von 20–30 µm, besonders bevorzugt 25 µm aufweist.

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Masken (11, 12) aus Kunststoff und/oder die Werkzeughälften (3, 4) aus Stahl sind.

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass vor dem Verfahrensschritt c) auf die ersten Oberflächen (14a, 14b) und/oder auf die zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3) ein Trennmittel aufgetragen wird.

8. Werkzeug (20) zur Herstellung eines Bauteils (1) mittels eines Spritzguss-Verfahrens, mit einer aus zwei miteinander eine Kavität bildenden Werkzeughälften (3, 4) bestehenden Werkzeugform (5), wobei die Werkzeughälften (3, 4) jeweils mindestens einen durch erste Oberflächen (14a, 14b) begrenzten Abschnitt (2a, 2b) der Kavität und jeweils mindestens einen daran angrenzenden eine erste Kontaktfläche (6, 7) ausbildenden Vollkörper (8a, 8b) umfassen, mit

einer ersten Einrichtung (21) zum Auftragen eines ersten Werkstoffs (16), und mit einer Temperiervorrichtung (19) zum Temperieren zumindest der Werkzeughälften (3, 4),

gekennzeichnet durch

zwei Masken (11, 12), welche zweite Kontaktflächen (11a, 12a) und zweite Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3) aufweisen, wobei die zweiten Kontaktflächen (11a, 12a) auf den ersten Kontaktflächen (6, 7) der Werkzeughälften (3, 4) anordenbar und vor einem Befüllen der Kavität entfernbar sind, wobei auf erste Oberflächen (14a, 14b) der Abschnitte (2a, 2b) der Kavität ein erster nach Aushärten eine Außenschicht (13) des Bauteils (1) bildender Anteil (16a) des ersten Werkstoffs (16) und/oder auf die zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3) der auf den Werkzeughälften (3, 4) angeordneten Masken (11, 12) ein zweiter Anteil (16b) des ersten Werkstoffs (16) aufbringbar ist,

und wobei Übergänge (10a, 10b, 10c) zwischen den ersten Oberflächen (14a, 14b) und den zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3) stufenfrei sind.

9. Werkzeug (20) nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch eine zweite Einrichtung (22) zum Aufbringen eines Trennmittels auf die ersten (14a, 14b) und/oder zweiten Oberflächen (15a1, 15a2, 15a3, 15b1, 15b2, 15b3).

10. Bauteil (1), bevorzugt Kopfstütze für Fahrzeugsitze, hergestellt mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder unter Verwendung eines Werkzeugs (20) nach einem der Ansprüche 8 oder 9.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

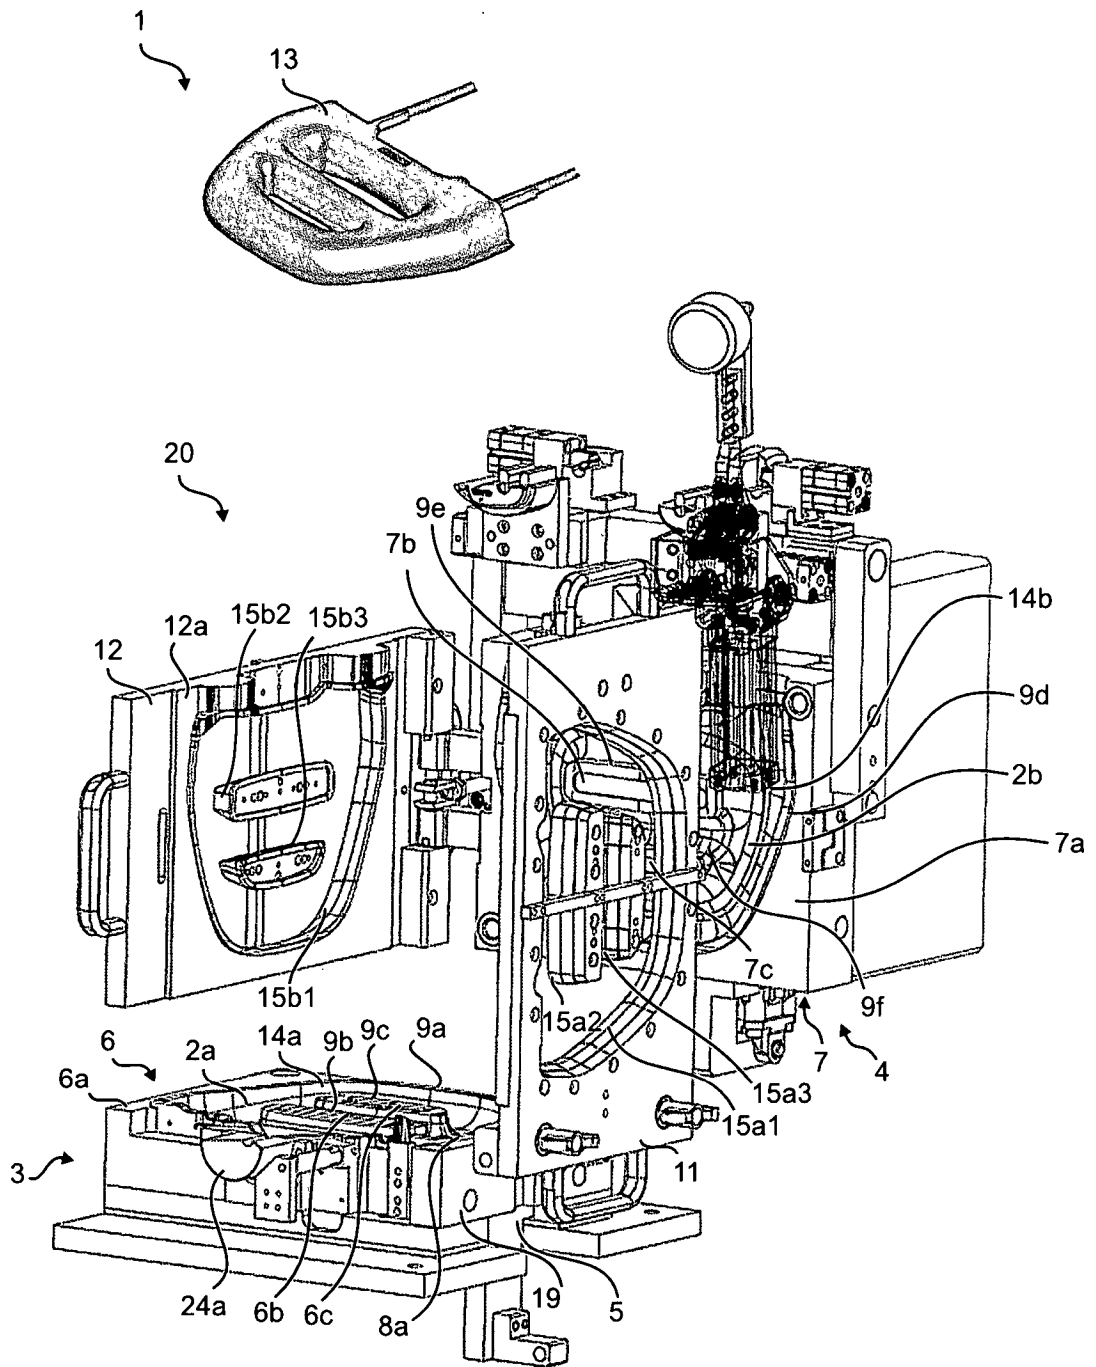


Fig. 1

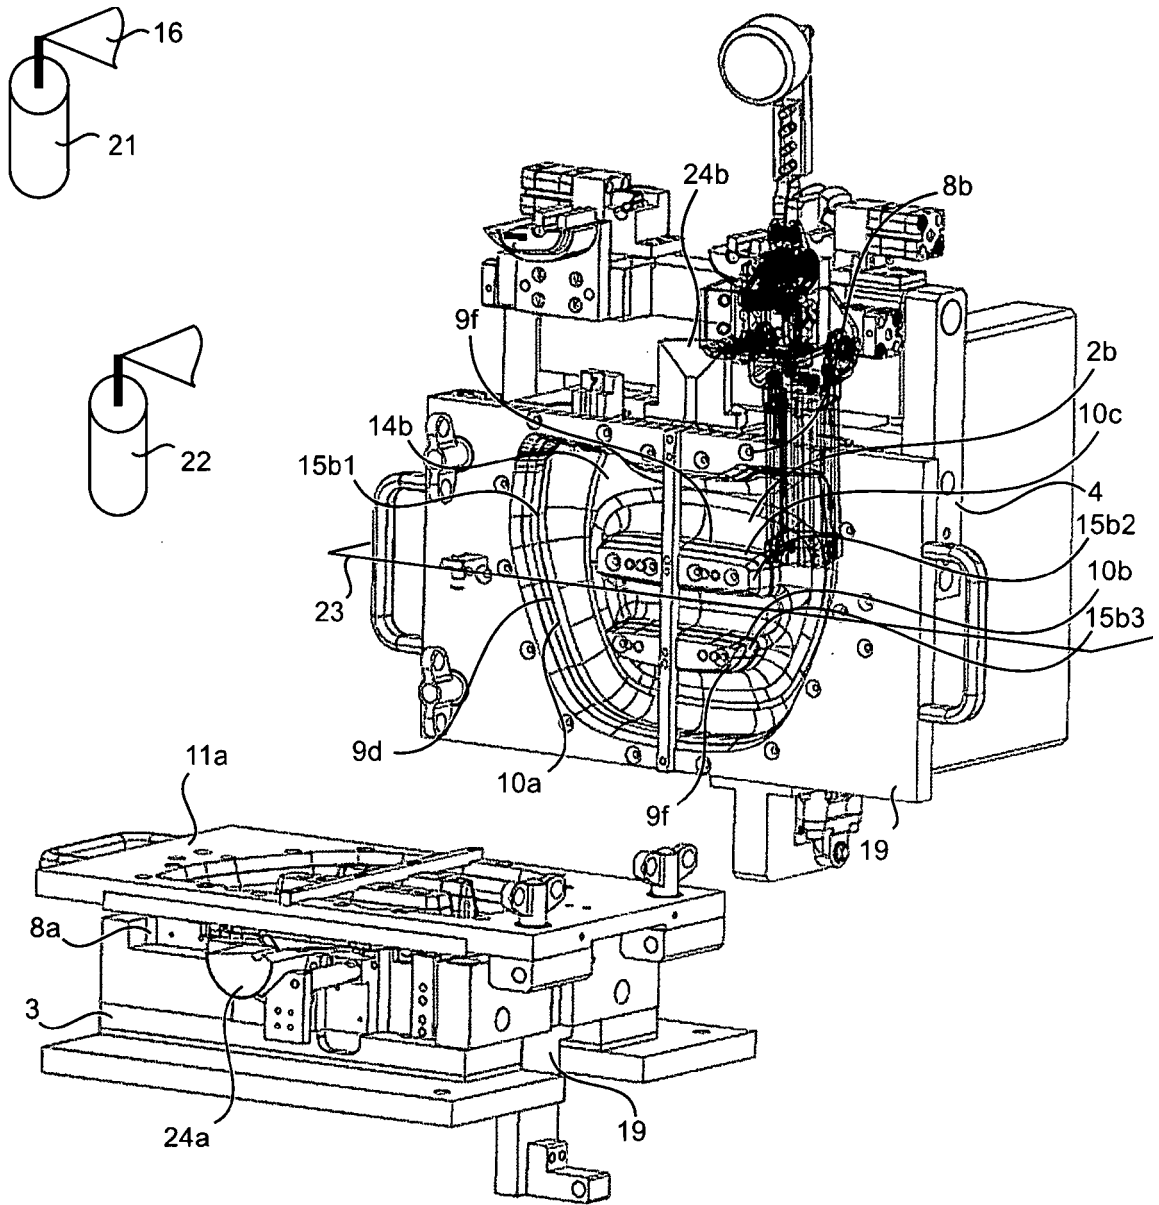


Fig. 2

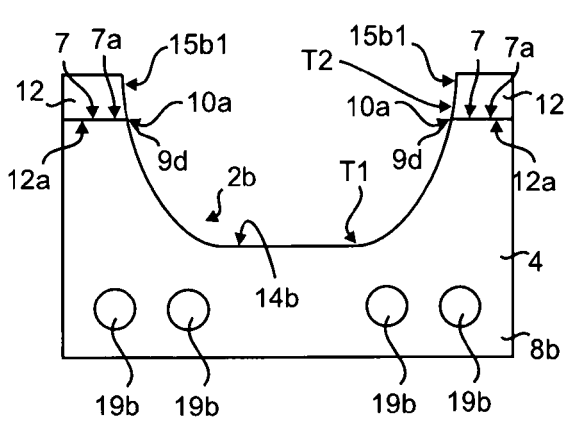


Fig. 3a

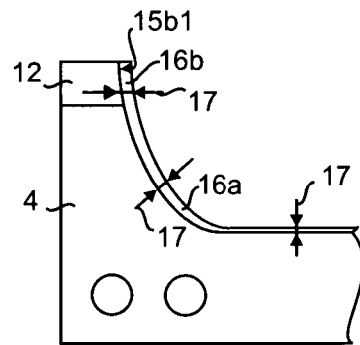



Fig. 3b

 

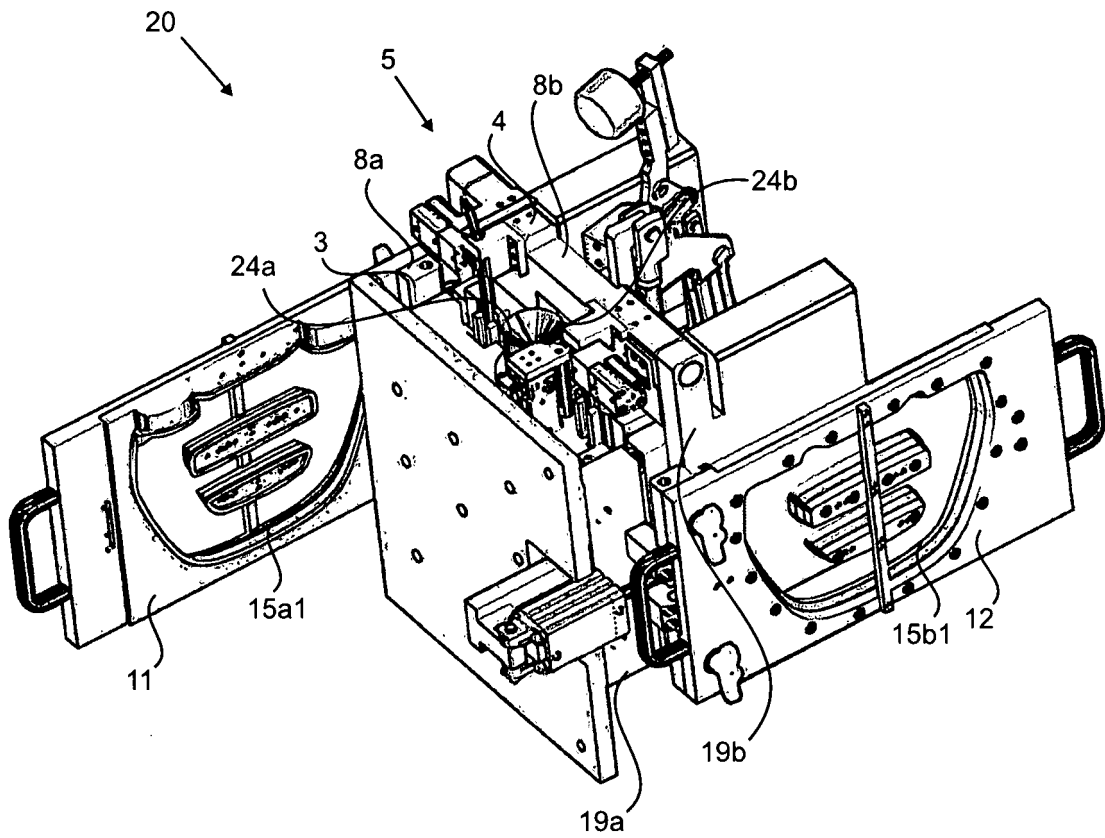


Fig. 4